

行车记录仪

带屏版



高清拍摄



2.0寸炫彩屏



135°黄金广角



打火即时启动



停车监控



碰撞保护



手机0流量互联



循环录像



专注汽车安全 简约而不简单

产品名称:	行车记录仪
编号:	08E30-THA-H00B
2.0英寸液晶屏, 实时查看录像, 通过WIFI连接手机, 随时随地分享, 支持视频下载, 停车监控, 碰撞保存。	

为确保安装的安全 (务必仔细阅读)

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作, 以及有关安装的建议。



危险

不遵从该指示, 将导致死亡或者其他严重伤害



 
警告

不遵从该指示, 有可能导致死亡或者其他严重伤害



注意

不遵从该指示, 有可能导致受伤防止导致故障、破损的建议




建议




禁止事项

关于图标

 - 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置

 

仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作

 


使用脱脂洗洁剂清洗

线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



 
接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。
- 如车辆配备侧安全气囊，请追加购入 A 柱夹扣 (91561-TV1-E110-M1) 用于更换原车此夹扣。

组成配件

行车记录仪



线束胶带 (8)



海绵贴 (2)



地线螺栓



40mm 线槽上盖 (2)



40mm 线槽底板 (2)



 
55mm 线槽上盖 (2)



55mm 线槽底板 (2)



线束



接头盒 (2)



接头盖 (2)



使用说明书



必要工具/用具


- 十字螺丝刀
- 剪线钳
- 鲤鱼钳
- 包封胶布
- 夹扣拔取器
- 套筒
- 卡尺
- 抹布
- 棘轮
- 剪刀
- 胶布
- 脱脂洗洁剂

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。


建议
<ul style="list-style-type: none"> • 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。 • 请充分干燥后才进行粘贴操作。

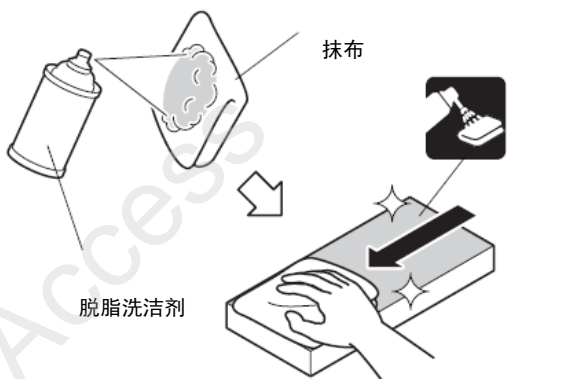

电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议
<ul style="list-style-type: none"> • 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

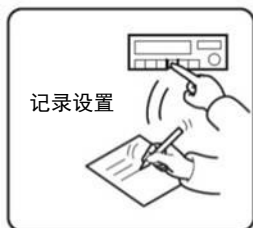


侧安全气囊


配备车型	顺序 4-7
未配备车型	转顺序 8

〈配备侧安全气囊的车型〉

4. 拉出左前 A 柱饰件。

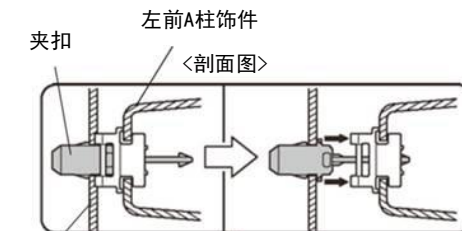


车辆面板

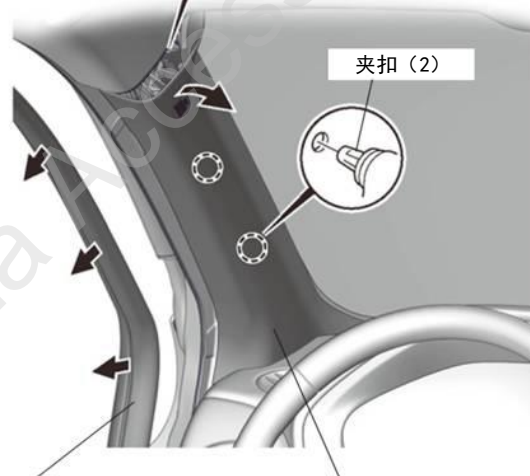


门边密封条

左前A柱饰件

 5. 塞入抹布铺垫好。




左前A柱

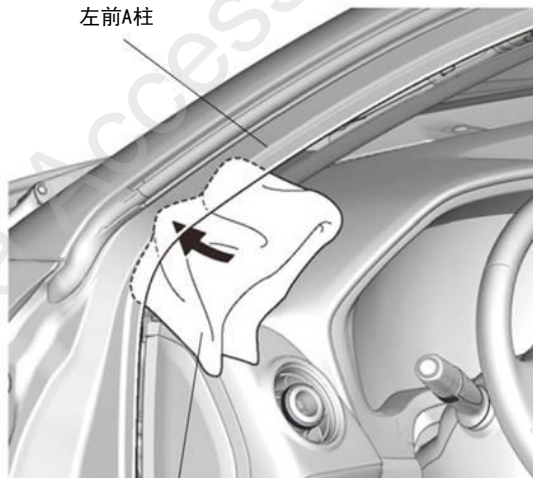

抹布

6. 拆出左前 A 柱饰件。

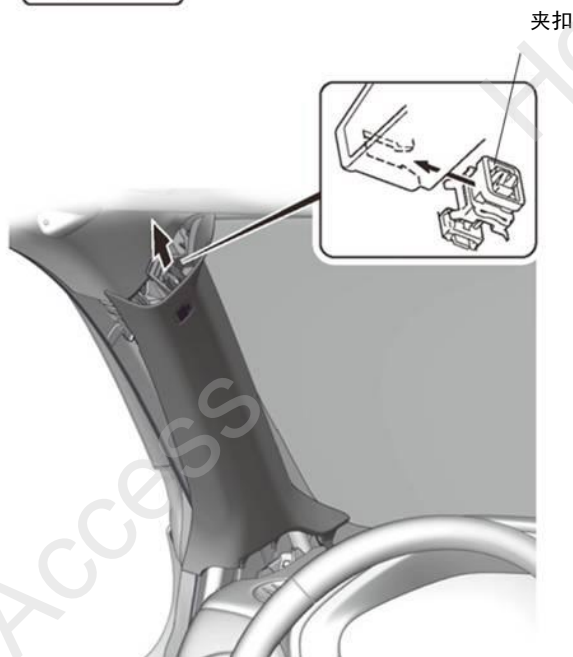


7. 拆出夹扣。





〈未配备侧安全气囊的车型〉

8. 拆出右前 A 柱饰件。

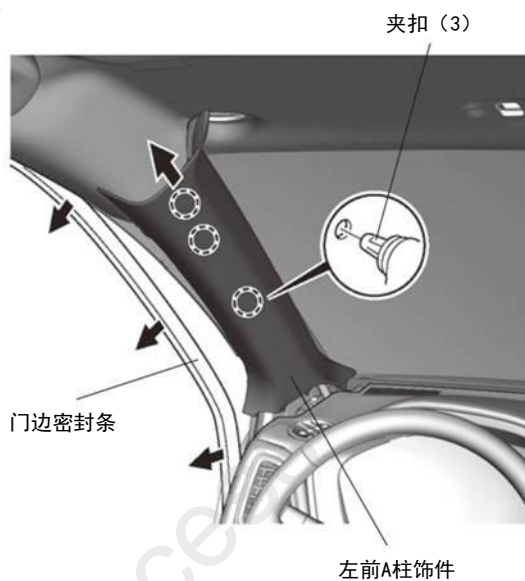

 
9. 拆出驾驶席仪表台侧饰盖。

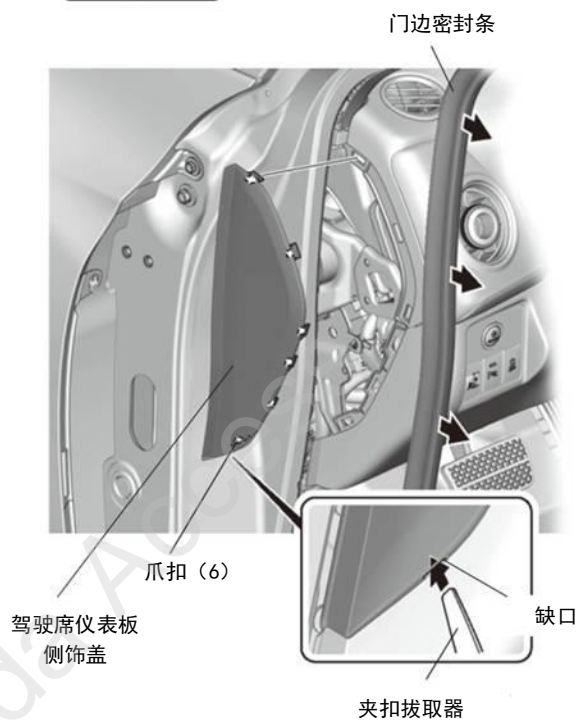

10. 拆出驾驶席仪表板下护板。




门边密封条

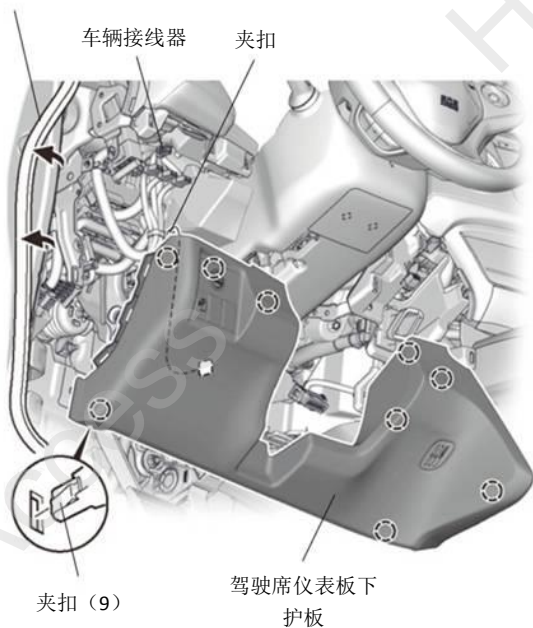


11. 拆出左前侧踏板饰件。




左前侧踏板饰件

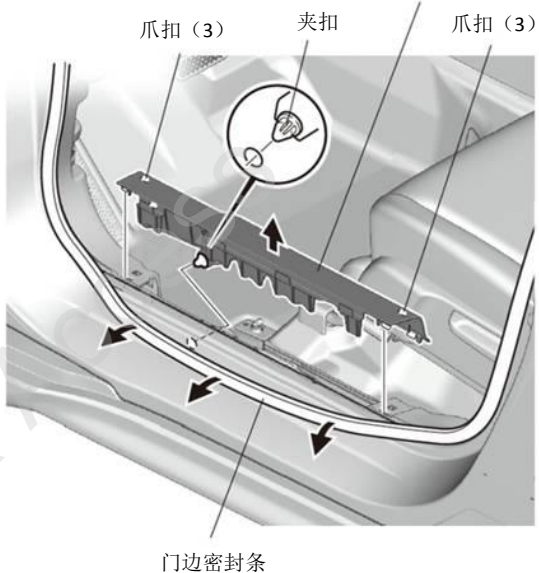

 12. 拆出左前侧饰板。




左前侧饰板



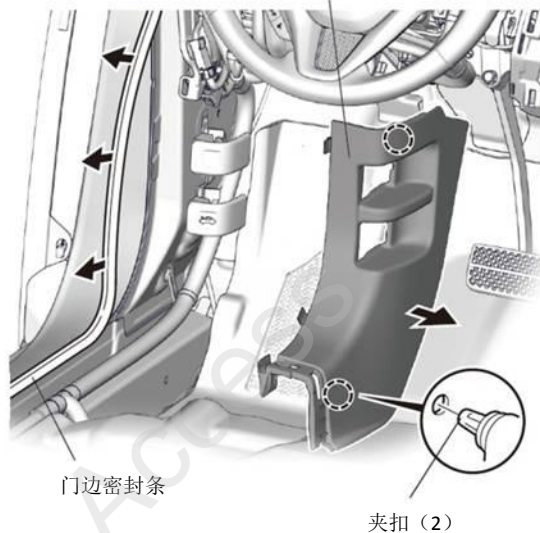


线束的安装


13. 连接并用海绵贴包裹行车记录仪的线束。

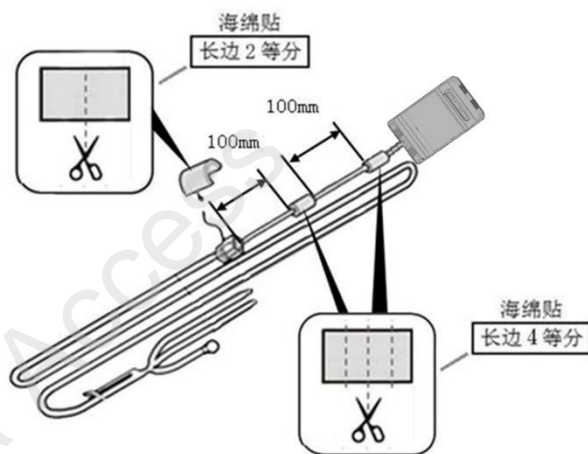

 14. 粘贴包封胶布。

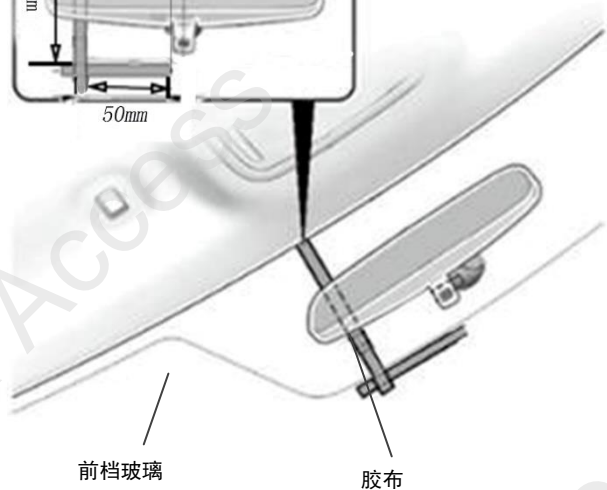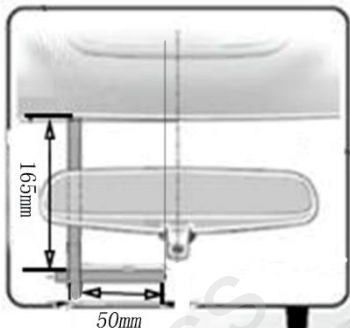

15. 剥掉离型纸

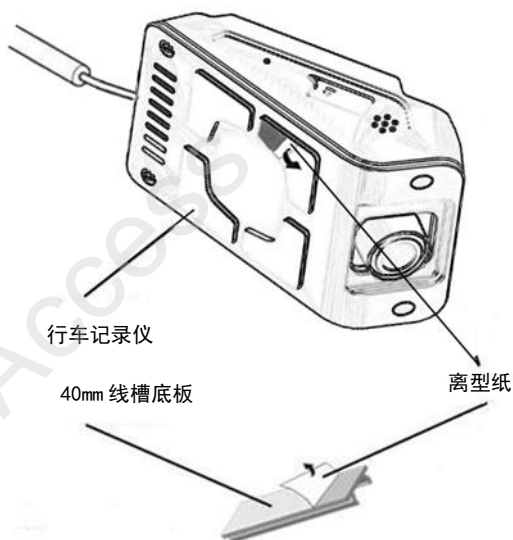


16. 粘贴行车记录仪、线槽底板。

建议
• 线槽底板沿行车记录仪向上粘贴，间隙留在车顶饰板边。




17. 安装线槽上盖

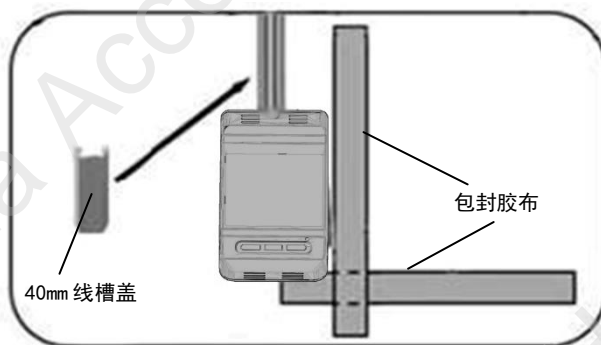

18. 把行车记录仪线束塞入车顶饰板。

建议


- 操作时注意不要在车顶饰板上留下折痕。

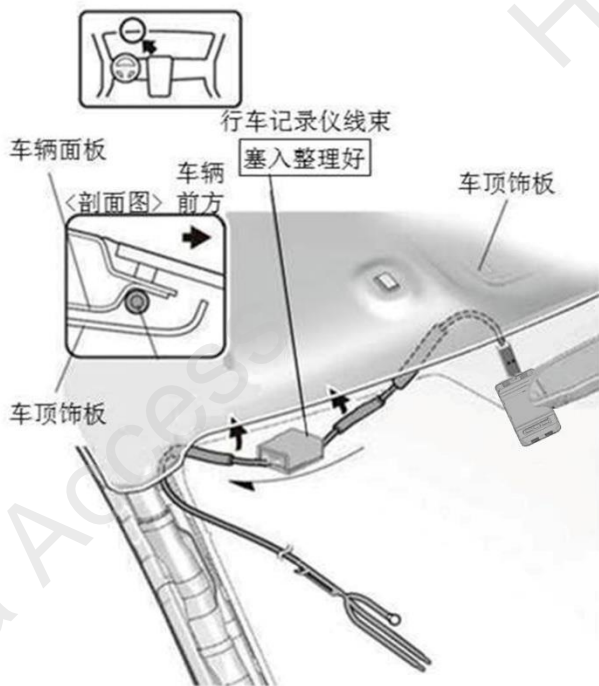

19. 固定行车记录仪线束。



建议

- 操作时注意不要堵塞夹扣的孔。

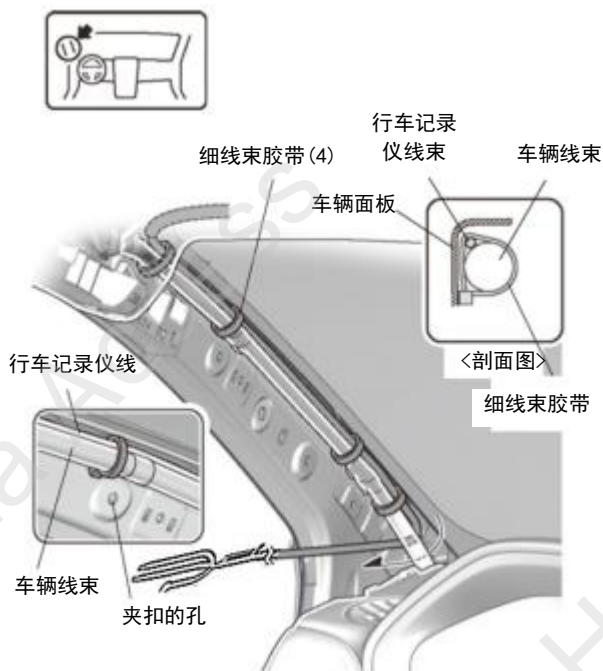

GD62010AJ

 20. 塞入整理好行车记录仪的线束。

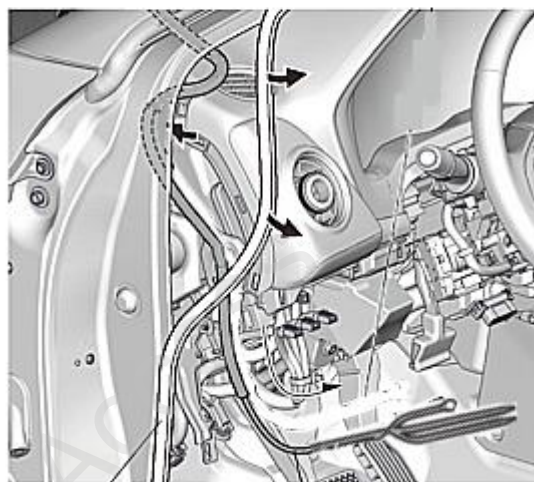



门边密封条

行车记录仪线束


21. 拆开车辆连接器。

车辆40极接线器 (Vehicle 40-pin connector) 保险丝盒 (Fuse box)

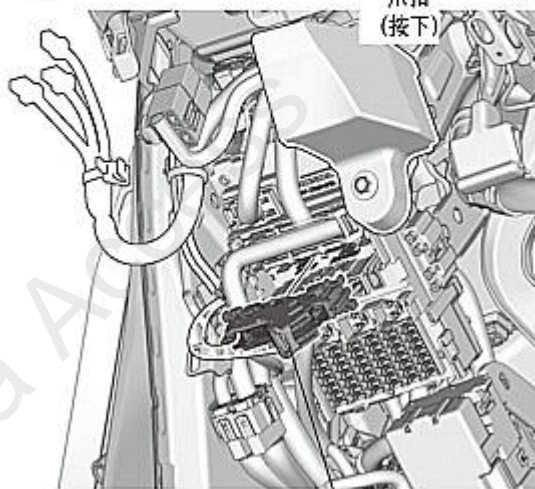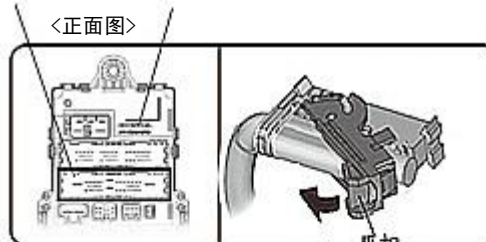

车辆40极接线器


22. 拆出保护盖。

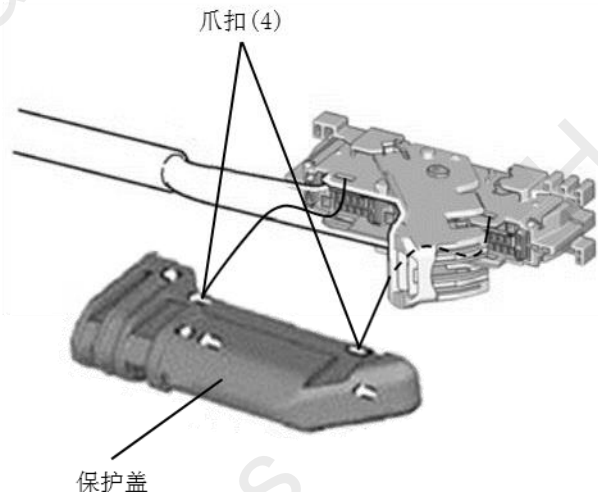

23. 撕下布条。

建议




- 操作时注意不要损伤车辆线束。

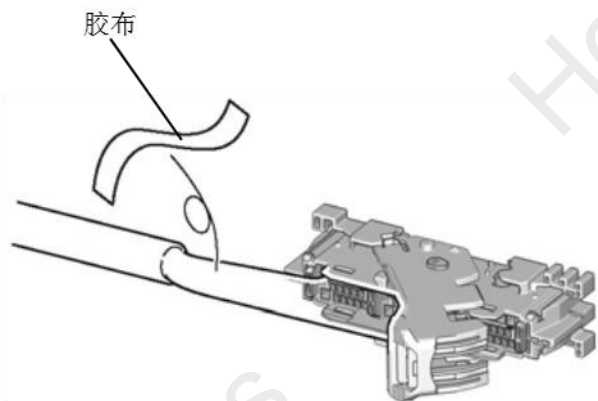

24. 连接线束的导线。

建议

- 注意不要弄错导线的连接位置。

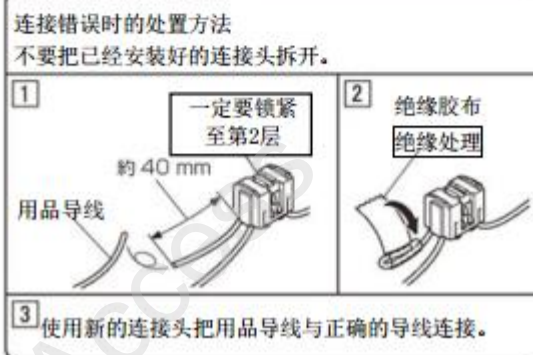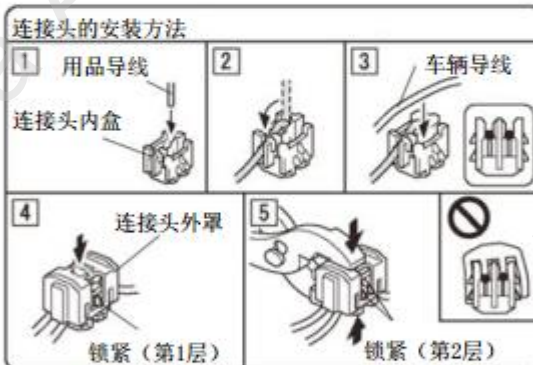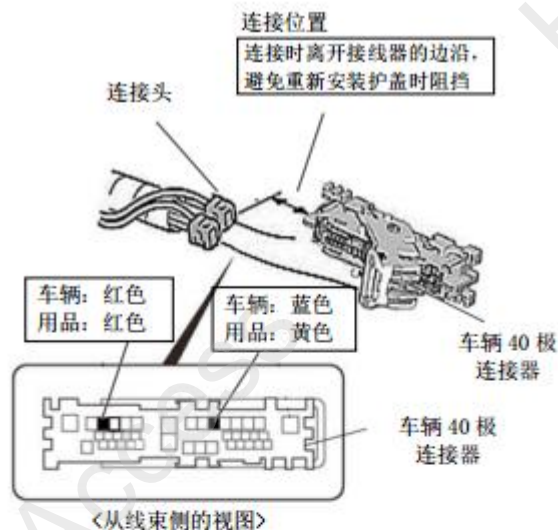


25. 固定线束的导线。


建议

- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

26. 把车辆接线器按原样接好。

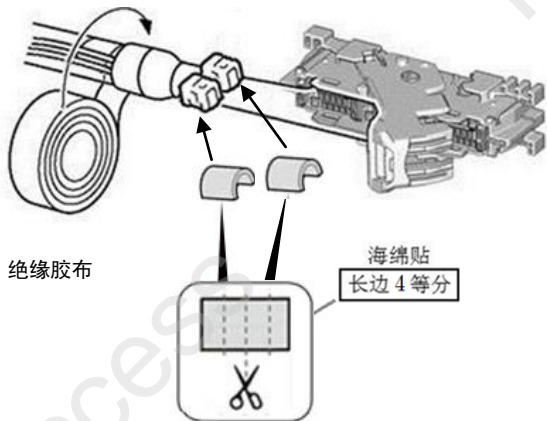


27. 固定线束的地线端子。

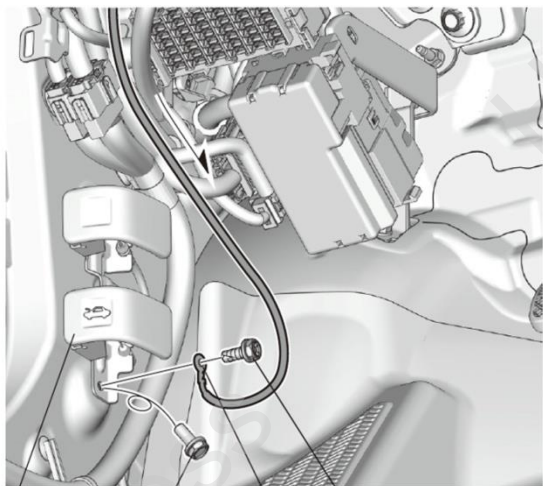

发动机舱盖开关
车辆螺栓
地线螺栓
(与套件同包装)
线束的地线端子

28. 固定线束。

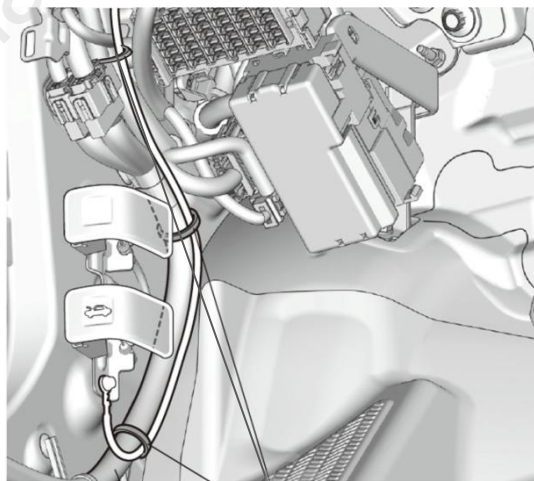


车辆线束 线束胶带 (3)

安装确认

29. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

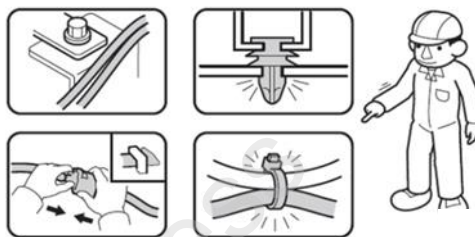


复原操作

30. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。


建议

- 连接接线器时，必须断开电瓶的负极端子。
- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

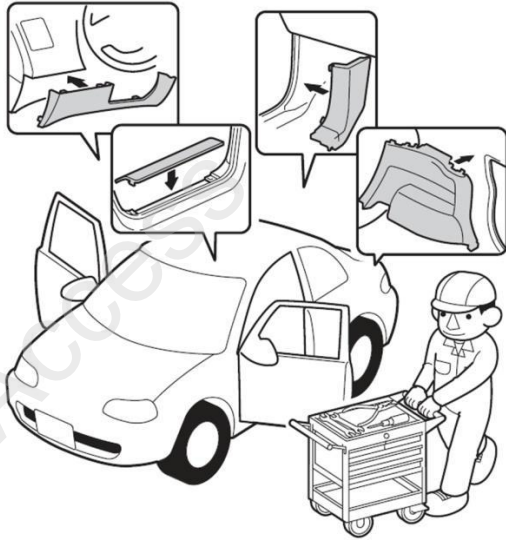

动作确认


31. 把电瓶的负极端子重新接回。

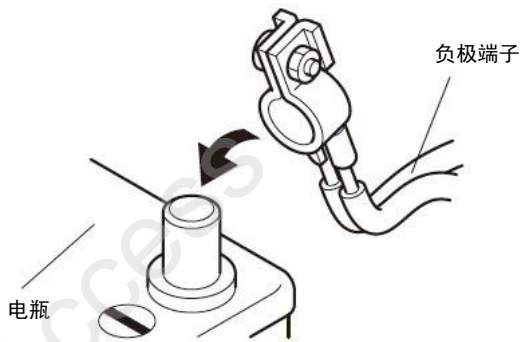

31. 把点火开关（POWER 键）旋至 ON 位置，
确认行车记录仪屏幕点亮。
33. 参照使用说明书进行动作确认。

〈车辆检查〉

34. 重新连接电瓶的负极端子。
35. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
36. 恢复各单元的安装前的设置状态。

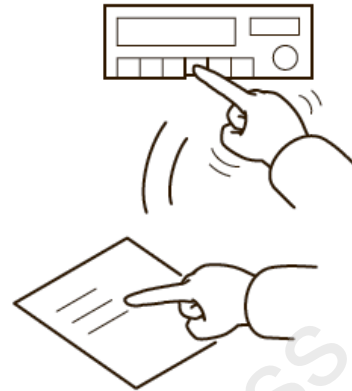

维修保养

保险丝的位置

- 3A 保险丝的位置请参照“安装位置图”。

请把下列物品交付用户

- 使用说明书

常见故障排除指南

故障	可能原因	处理方法
橙色灯常亮	1. 接线错误	1. 按安装说明书重新接线
	2. SD 卡有异常文件	2. 格式化或更换 SD 卡
蓝色灯常亮	1. 接线错误	1. 按安装说明书重新接线
	2. SD 卡有异常文件	2. 格式化或更换 SD 卡
灯不亮	1. 线束保险丝烧断	1. 更换线束的保险丝
	2. 接线错误	2. 按安装说明书重新接线
	3. SD 卡有异常文件	3. 格式化或更换 SD 卡

若主机无法正常运行，请将主机所发生问题的可能原因对照上表解决，并采取相应的对策进行简单的检查或调整，就有可能排除问题，主机恢复正常，如果您按照上表所列的故障排除方法没能有效的解决问题，请与本田特约店联系。